

# HT-5000/3000A 机出错代码

出错代码	故障原因	备注
E20	进钞传感器异常	
E23	接钞传感器异常	
E21	左计数对管异常	
E22	右计数对管异常	
E24	左红外对管异常	
E25	右红外对管异常	
E26	左计数红外穿透异常	
E27	右计数红外穿透异常	
E60	转速传感器异常	
E70	存储器异常(93C46)	
E71	存储器异常(93C46)	
自动调整出错	传感器异常	
斜张、连张、重张	调进钞力度	
残旧纸币	力度或对管（如是小面额经常误报，就要拆开进钞台，把左激光传感器玻璃片面上的灰尘，清理干净即可）	
半张或残张		
尺寸不符或缺		
油墨 1	美元第 2、3 面误报调左磁感，第 1、4 面误报调右磁感	
	欧元误报调左右磁感或中间大磁头	
油墨 2	调中间大磁头	
纸质 1	美元第 1 面误报调低左双反射器的值，第 2 面误报调低右双反射器的值，美元第 3、4 面误报调低中间双反射器的值	
	欧元误报为宽度误报（在“鉴伪灵敏度”状态下，按住“▼”，再按住“▲”，再按“复位”，进入宽度调节状态。若大面额变小面额，“加”；小面额变大面额，“减”。）	
纸质 2	对管误报	
纸质 3	港币 UV 误报（调低 UV 值）	